



Fransgård

Håndbog
Manual
Handbuch
Manual de reference

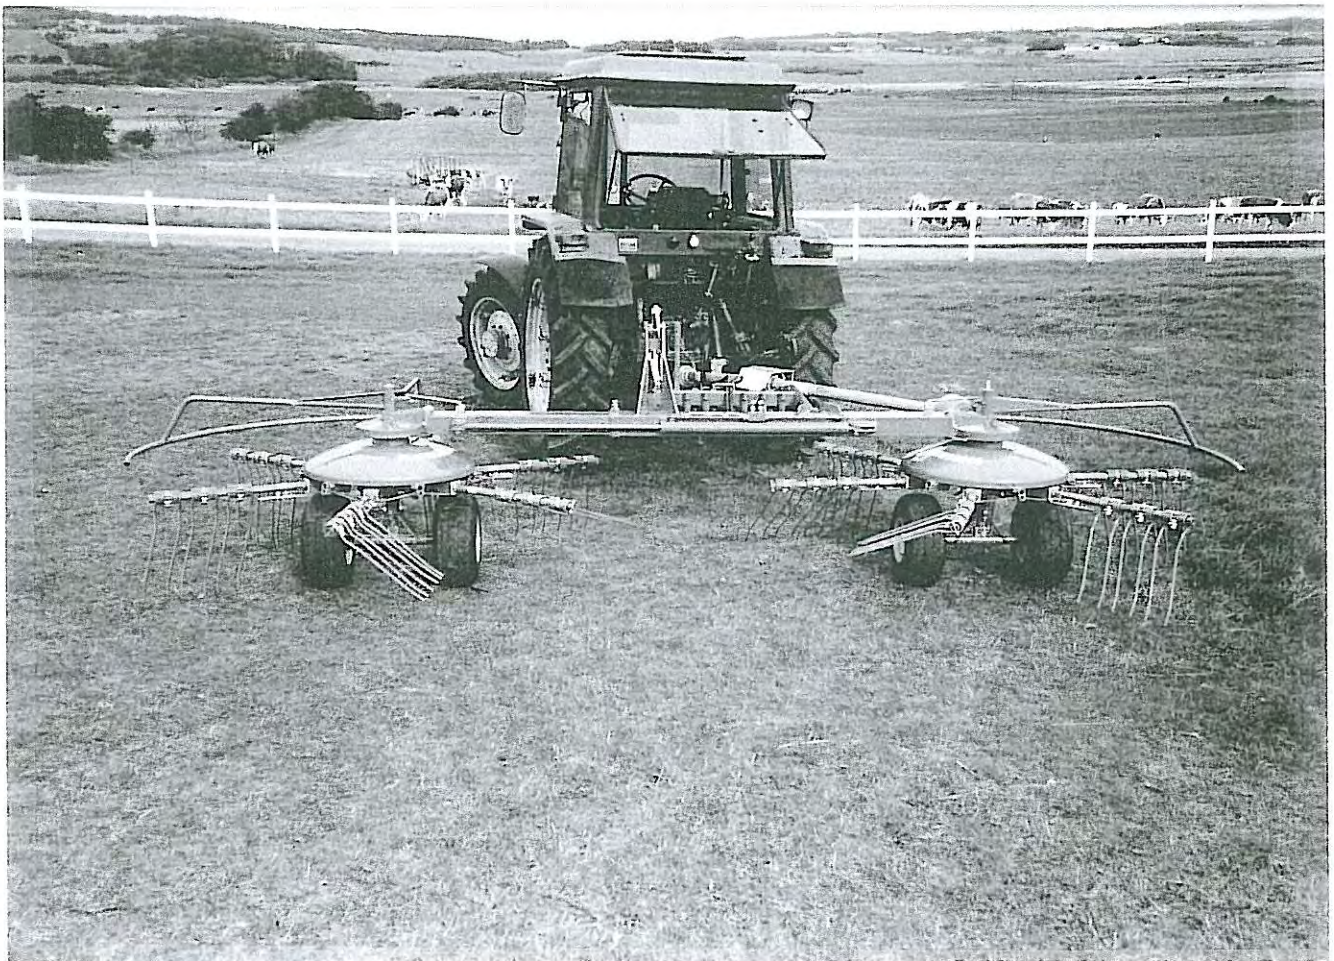

Combirive
Universal Haymaker
Universal Heumaschine
L'andaineuse Combinee

TI-6000P

| | |
|----------------------------------|---|
| <h1>Fransgård</h1> | |
| Fredbjergvej 132 . DK-9640 Farsø | |
| Type | TI-6000P |
| Kg | 530 |
| KW | 30 |
| Serie Nr. | |
| År | |
| Made in Denmark |  |
| | 127 |

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK - 9640 Farsø
Telefon : +45 98 63 21 22
Fax : +45 98 63 18 65
www.fransgard.dk

DK

| INDHOLDSFORTEGNELSE | Side |
|----------------------------------|------|
| Tekniske data | 1 |
| Sikkerhedsforskrifter | 2 |
| Introduktion | 2 |
| Montering | 2 |
| Sammenrivning | 3 |
| Spredning | 3 |
| Transportstilling | 3 |
| Bestilling af reservedele | 9 |
| Smøring og vedligeholdelse | 9 |
| Reservedelslister | 10- |

GB

| LIST OF CONTENTS | Page |
|-----------------------------------|------|
| Technical Specifications | 1 |
| Safety Precautions | 3 |
| Introduction | 4 |
| Mounting | 4 |
| Raking up | 4 |
| Tedding | 4 |
| Transportposition | 4 |
| Ordering Spare Parts | 9 |
| Lubrication and Maintenance | 9 |
| Spare Part Lists | 10- |

D

| INHALTSVERZEICHNIS | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| Technische Daten | 1 |
| Sicherheitsvorschriften | 5 |
| Einführung | 5 |
| Montage der Maschine | 5 |
| Schwaden | 6 |
| Streuen | 6 |
| Transportstellung | 6 |
| Bestellung von Ersatzteilen | 9 |
| Abschmieren und Wartung | 9 |
| Ersatzteillisten | 10- |

F

| TABLE DES MATIERES | Page |
|--------------------------------------|------|
| Caracteristiques techniques | 1 |
| Consignes de sécurité | 7 |
| Introduction | 7 |
| Montage de la Machine | 8 |
| Râtelage | 8 |
| Epannage | 8 |
| Position de transport | 8 |
| Commande de pièces de rechange | 9 |
| Lubrification et maintenance | 9 |
| Liste de pièces de rechange | 10- |

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Arbejdsbredde | 4,60m/15,0'-5,70m/19,0' |
| Transportbredde | 3,10m/10,5' |
| Arbejdshastighed, op til | 12-15km/t. 7-10m.p.h. |
| Kraftbehov | 40hk/30kW. |
| Kraftudtag | 400-540 rpm. |
| Dækstørrelse | 18,5x8,5-6ply. |
| Vægt | 530 kg/1,160 lbs. |
| Antal sprede-/rivetænder | 36 stk. |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Working width | 4,60m/15,0'-5,70m/19,0' |
| Transport width | 3,10m/10,5' |
| Working speed, up to | 12-15km/h. 7-10m.p.h. |
| Power requirement | 40hp/30kW. |
| PTO | 400-540 rpm. |
| Tyre size | 18,5x8,5-6ply. |
| Weight | 530 kg/1,160 lbs. |
| Number of tines | 36 pieces |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Arbeitsbreite | 4,60m/15,0'-5,70m/19,0' |
| Transportbreite | 3,10m/10,5' |
| Arbeitsgeschwindigkeit, bis zu | 12-15km/St. |
| Kraftbedarf | 40PS/30kW. |
| Kraftentnahme | 400-540 Umdr./Min. |
| Reifenabmessungen | 18,5x8,5-6 ply. |
| Gewicht | 530 kg/1,160lbs. |
| Zahl der Zett-/Rechenzinken | 36 Stück |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------------|
| Largeur de travail | 4,60m/15,0'-5,70m/19,0' |
| Largeur de transport | 3,10m/10,5' |
| Vitesse de travail, jusqu'à | 12-15km/h. |
| Puissance nécessaire | 40ch/30kW. |
| Prise de force | 400-540 tr./min. |
| Dimensions des pneus | 18,5x8,5-6 ply. |
| Poids | 530 kg/1,160 lbs. |
| Nombre de dents d'épannage/de râtelage | 36 pcs. |

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Det er ejerens ansvar, at instruere eventuelle brugere og medhjælpere i brugen af maskinen.

Alle afskærmninger skal være på plads og kontrolleres, før maskinen sættes i gang.

Påbegynd ikke arbejdet med maskinen før instruktionsbogen er gennemlæst og forstået.

Nye instruktionsbøger kan rekvireres ved at ringe til forhandleren eller til fabrikken på tlf.nr. 98 63 21 22.

Ophold i maskinens arbejdsområde, medens dens arbejdsorganer roterer, er uforsvarligt, hold hænder, fødder og løstsiddende beklædningsgenstande fri af roterende genstande på maskinen.

Kontroller at du ikke bringer andre i fare, når maskinen anvendes.

Forlad ikke traktoren igang uden, at denne er under kyndig opsyn.

Maskinen er beregnet til anvendelse i stråafgrøder og må ikke anvendes til andet.

Maskinen må kun betjenes af kvalificeret bruger.

Lad ikke børn og ukyndige arbejde med maskinen.

Forsikre dig selv om, hvordan du hurtigst får standset maskinen og traktoren i en eventuel faresituation.

Smøring, justering og indstilling af maskinen må kun foretages, når denne er standset, og kraftudtaget er slået fra, nøglen til traktoren skal være fjernet, således ingen uvedkommende kan starte traktoren. Efterspænd bolte og kontroller indstillinger efter ca. 5 timers drift.

Der bør kun anvendes originale Fransgård reservedele.

INTRODUKTION

Fransgård Combirive model TI-6000 P er en af de hurtigste og mest effektive combiriver på verdensmarkedet, og med alle arbejdsfunktioner:

Spredning, vending og sammenrivning.

Ved spredning er rivearmene fastlåst, og maskinen hælder fremover, derved opnåes en jævn spredning af materialet.

Ved sammenrivning er rivearmene kurvestyret, således at pick-up fjedrene vipper op, derved opnåes en meget skånsom behandling af materialet.

Maskinen er monteret med ballonhjul med bred bæreflade.

Rotorhastighed og fremkørselshastighed må vælges efter afgrødens art og beskaffenhed.

PTO:Spredning og vending 400-max.500 omdr./min.

PTO:Sammenrivning 350-max.400 omdr./min.

MONTERING

Bugsertræk (pos.1 side 10) monteres på hovedramme.

Beslag (pos.4) monteres på trækramme.

Spindel og spindelrør (pos.10 og 9) monteres på hovedramme,

og håndtag (pos.14) monteres med rørsplit (pos.3).

Spindelrør monteres på bugsertræk med bolt (pos.6) og splitter (pos.7).

Hjulbeslagene (42625) monteres, herefter monteres støtteben.

Hydraulikslanger monteres på cylinder.

Beskyttelsesbøjler monteres og holdebeslag monteres.

PTO. aksel monteres.

Beslag (42476) med pick-up fjedre monteres, bemærk at der er venstre og højre pick-up fjedre.

Maskinen er herefter klar til brug.

Se iverigt samle / reservedelstegninger på efterfølgende sider.

DK

SAMMENRIVNING

Ved sammenrivning monteres beslagene med pick-up fjedrene i det kurvestyrede beslag på rotorene, maskinen skal stilles vandret med håndtaget som sidder øverst på mellemrammen, pick-up fjedrene må ikke røre jorden.

Maskinen's arbejdsbredde indstilles hydraulisk og medens maskinen er i fremdrift. Maskinens arbejdsbredde indstilles efter ønske om skårbredde samt afgrødens art samt beskaffenhed.

Under rotorene er kurveskiverne forsynet med et håndtag hvormed der er tre indstillingsmuligheder, her vælger man i hvilken position pick-up fjedrene skal aflægge materialet, denne indstilling vælges efter afgrødens beskaffenhed og ønske om skårbredde.

Maskinen er fra fabrikken indstillet i midterste position, / grundposition.

SPREDNING

Ved spredning monteres beslagene med pick-up fjedrene i den faste stilling på rotorene, og maskinen indstilles med håndtaget, som sidder øverst på mellemrammen, således den hælder fremover, pick-up fjedrene må ikke røre jorden.

Maskinen's arbejdsbredde indstilles hydraulisk og medens maskinen er i fremdrift. Maskinens arbejdsbredde indstilles efter ønske om skårbredde samt afgrødens art og beskaffenhed.

TRANSPORTSTILLING

I transportstilling skal sikkerhedsbøjlerne drejes ind bag baskinen, og fast-gøres med holdebeslagene, rivearmene monteres i holdebeslagene på trækrammen.

GB

SAFETY PRECAUTIONS

It is the owner's responsibility to instruct all equipment operators and support personel in the operation of machine.

Do not operate this machine until the owner's manual has been completely read and understood. New owner's manual are available from your dealer or the factory phone + 45 98 63 21 22.

All screens must be correctly positioned and checked before the machine is started. It is dangerous to remain in the machine's working area while its working parts are rotating. Keep hands, feet and clothing away from power driven parts !. Do not leave the tractor running unattended.

Disengage the PTO and turn the tractor off before you service the machine.

The machine is made to work in hay and strawcrops, and may not be used for anything else.

The machine may only be operated by qualified operator.

Familiarize yourself with the controls and how to stop the machine and tractor in an emergency.

Do not let children or incapable persons operate the machine.

Machine lubrication, adjustment and setting may only take place while the machine is not in use and while the power take-off is switched off.

Remove the keys so the tractor cannot be started up accidentally.

Retighten bolts and check adjustments after approx. 5 hours of operation.

Only use original Fransgård spare parts.

INTRODUCTION

The Fransgård Combirake model TI-6000 P is one of the fastest and most effective combirakes on the global market, and has all the working functions: Tedding, turning over and raking up.

For tedding, the rake arms are in the locked position, and the machine leans forward to level the material evenly.

For raking up, the rake arms are cam-track controlled so that the tines tilt upwards, allowing the material to be treated very gently.

The machine is fitted with balloon tyres with a wide bearing surface.

The rotor speed and forward speed of the tractor must be selected on the basis of the type and state of the crop.

PTO:Tedding and turning over, 400-max. 500 rpm.

PTO:Raking up, 350-max. 400 rpm.

MOUNTING

Mount pull type hitch (pos.1 page 10) on main frame.

Mount bracket (pos.4) on pull frame.

Spindle and spindletube (pos.10 and 9) is mounted on main frame and handle (pos.14) is mounted with special pin (pos.3).

Spindle is mounted on pull type hitch with bolt (pos.6) and pins (pos.7).

Mount the wheel fittings (42625) and the supporting leg.

Mount hydraulic hose on cylinder.

Fit the protection hoop and the bracket (55010).

Mount the PTO shaft.

Mount fitting (42476) with tines.

Note that there are left-hand and right-hand tines.

The machine is now ready for use.

See also the mounting / spare parts drawings on the following pages.

RAKING UP

For raking up, mount the fittings with the tines in the cam-track controlled fitting on the rotors.

The machine must be adjusted for horizontal position using the handle located at the top of the middle frame. Do not allow the tines to touch the ground.

The working width is adjusted hydraulically and when the machine is in motion.

The selection of working width depends on the crop to be tedded and the desired swath width.

Under the rotors the cam-tracks are equipped with a handle which can be used to select one of three settings which determine how the tines deliver the material. The selection depends on the state of the crop and the desired swath width.

The machine is set to middle / ground position at the factory.

TEDDING

For tedding, mount the fitting with the tines in the fixed position on the rotors. Set the machine by means of the handle located at the top of the middle frame so it leans forward. Do not allow the tines to touch the ground.

The working width is adjusted hydraulically and when the machine is in motion.

The selection of working width depends on the crop to be tedded and the desired swath width.

TRANSPORT

In transportposition the safety brackets must be turned towards the back of the machine and fastened with the retaining fittings, the rake arms must be fastened to the fittings on the draw bar.

SICHERHEITSVORCHRIFTEN

Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, alle Bediener und Helfer mit der Bedienung dieser Maschine vertraut zu machen.

Dieses Gerät erst betreiben, wenn das Handbuch vollständig durchgelesen und verstanden wurde. Weitere Handbücher sind unter der Telefonnummer + 45 98 63 21 22 erhältlich.

Vor Inbetriebnahme der Maschine sind alle Abschirmungen funktionsgerecht anzubringen und zu überprüfen.

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich der Maschine während des Rotierens ihrer Funktionsteile ist unverantwortlich. Hände, Füß und Kleidung von angetriebenen Teilen fernhalten.

Sicherstellen, daß andere Personen durch den Betrieb der Maschine nicht gefährdet werden.

Den Schlepper nicht unbeaufsichtigt laufen lassen.

Das Gerät ist für den Einsatz in Heu und Stroh konzipiert und darf für keine Zwecke benutzt werden.

Das Gerät darf nur von qualifizierten Kräften benutzt werden.

Machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut und wie die Maschine und der Schlepper im Notfall abzuschalten sind.

Kinder und Unkundige dürfen die Maschine nicht bedienen.

Die Schmierung, Nach- bzw. Einstellung der Maschine darf nur dann erfolgen, wenn die Maschine zum Stillstand gebracht worden und das Zapfwellengetriebe abgeschaltet worden ist. Den Schlüssel abziehen, um ein versehentliches Starten des Schleppers zu vermeiden.

Nach ca. 5 Stunden Betrieb Bolzen nachspannen und Einstellungen überprüfen.

Er sollten nur originale Fransgaard Ersatzteile verwendet werden.

EINFÜHRUNG

Der Kombirechen Model TI-6000 P von Fransgaard ist einer der schnellsten und effektivsten Kombirechen, die auf dem Weltmarkt erhältlich sind .

Er verfügt über alle erforderlichen Funktionen: Streuen, Wenden und Schwaden.

Beim Streuen sind die Zinkenarme festgestellt, und die Maschine neigt sich nach vorne, auf diese Weise wird ein gleichmäßiges Streuen des Materials erzielt.

Beim Schwaden sind die Zinkenarme kurvengesteuert, die Zinken kippen nach oben, auf diese Weise wird eine sehr schonende Handhabung des Materials gewährleistet.

Die Maschine ist mit Ballonreifen mit breiter tragender Fläche ausgestattet.

Die Kreiselgeschwindigkeit und die Fahrgeschwindigkeit des Schleppers sind je nach Art und Beschaffenheit der abgemähten Pflanzen zu wählen

Zapfwellenantrieb: Streuen und Wenden 400-max. 500 r/min.

Zapfwellenantrieb: Schwaden 350-max. 400 r/min.

MONTAGE

Den Ziehrahmen (Pos.1 Seite 10) am Haubtrahmen montieren.

Den Beschlag (Pos.4) am Ziehrahmen montieren.

Spindel und Spindelrohr (Pos.10 und 9) am Hauptrahmen montieren und den Handgriff (Pos.14) mit Rohrsplint (Pos.3) montieren.

Das Spindelrohr mit einem Bolzen (Pos.6) und Splinten (Pos.7) an den Ziehrahmen montieren.

Die Radbeschläge (42625) montieren, das Stützbein montieren.

Den Hydraulischschlauch an den Zylinder montieren.

Die Schutzbügel sowie die Haltebeschläge (55010) montieren.

Die Zapfwelle montieren.

Den Beschlag (42476) mit den Zinken montieren.

Bitte beachten, daß die linken und rechten Zinken verschieden sind. Im übrigen wird auf die Montage / Ersatzteilzeichnungen der nachfolgenden Seiten verwiesen.

SCHWADEN

Zum Schwaden werden die Beschlage im kurvengesteuerten Beschlag in den Kreiseln montiert. Die Maschine wird mit dem Handgriff, der sich oben am mittleren Rahmen befindet, waagrecht eingestellt. Die Zinken durfen den Boden nicht beruhren.

Die Arbeitsbreite der Maschine ist hydraulisch zu regeln wahrend die Maschine in Bewegung ist.

Die Breiten werden in Ubereinstimmung mit den zusammenzurechenden abgemahnten Pflanzen sowie der gewunschten Schwadbreite eingestellt.

Unter den Kreiseln sind die Kurvenscheibe mit einem Handgriff versehen,

der drei Einstellungen der Position ermoglicht, in die Zinken das Material ablegen sollen. Diese Einstellung erfolgt in Ubereinstimmung mit der Beschaffenheit der abgemahnten Pflanzen sowie der gewunschten Schwadbreite.

Die Maschine ist werkseitig in der mittlern Position / Grundposition eingestellt.

STREUEN

Zum Streuen werden die Beschlage mit den Zinken in der festen Position auf den Kreiseln montiert.

Die Maschine wird mit dem Handgriff, der sich oben am mittleren Rahmen befindet, so eingestellt, da sie sich nach vorne neigt.

Die Zinken durfen den Boden nicht beruhren.

Die Arbeitsbreite der Maschine ist hydraulisch zu regeln wahrend die Maschine in Bewegung ist.

Die Breiten werden in Ubereinstimmung mit den zusammenzurechenden abgemahnten Pflanzen sowie der gewunschten Schwadbreite eingestellt.

TRANSPORTSTELLUNG

In Transportstellung sind die Sicherheitsbugel hinter die Maschine zu drehen und mit den Haltebeschlagen zu befestigen. Die Rechenarme sind an die Beschlage des Zugrahmens zu montieren.

CONSIGNES DE SECURITE

Il est de la responsabilité entière et exclusive du propriétaire d'instruire les éventuels utilisateurs et le personnel sur le fonctionnement de la machine.

Ne pas manoeuvrer cette machine avant d'avoir lu et totalement assimilé le contenu du manuel d'instructions.

Si nécessaire, en commander de nouveaux exemplaires .

(Denmark : +45 98 63 21 22)

Tous les cartes doivent être en place. Il convient de les contrôler avant la mise en marche de la machine. Il est dangereux de stationner dans le rayon d'action de la machine quand ses organes de fonctionnement sont en rotation. Garder les mains, les pieds et les habits à distance des pièces mobiles !. S'assurer qu'aucune personne ne soit exposée au risque d'accident pendant la manoeuvre de la machine.

Ne pas laisser le tracteur en marche sans surveillance.

La machine est destinée à être utilisée pour les récoltes de paille et ne convient à aucun autre usage.

Seul un utilisateur qualifié peut être aux commandes de cette machine. Acquérir une bonne connaissance pratique du fonctionnement des commandes et de la manière d'arrêter de la machine et le tracteur dans les situations d'urgence.

Ne pas laisser les enfants ou les personnes non compétentes manipuler ou manoeuvrer de la machine.

Ne procéder au graissage, à l'ajustage et au réglage de la machine qu'après l'avoir arrêté et débranché la prise de force.

Retirer la clé de contact du tracteur afin que celui-ci ne puisse être mis en marche accidentellement.

Resserrer les boulons et vérifier les réglages après 5 heures de service env.

Il est conseillé d'utiliser exclusivement des pièces détachées Fransgaard d'origine.

INTRODUKTION

Le râteau-faneur combine Fransgaard, modèle TI-6000 P, est l'un des râteaux-faneurs les plus rapides et les plus efficaces du marché mondial, possédant toutes les fonctions de travail: épandage, retournage et ratelage.

Pour l'épandage, les bras de ratelage sont bloqués en position et la machine s'incline vers l'avant ce qui permet d'obtenir ainsi un épandage régulier du matériau.

Pour le ratelage, les bras de ratelage sont commandés par came, si bien que les griffes sont relevées, permettant ainsi de traiter avec beaucoup de ménagements le matériau.

La machine est équipée de pneus ballons offrant une large surface d'appui.

La vitesse du rotor et de progression peuvent être choisies d'après la nature et la qualité de la culture.

Prise de force:épandage et retournage, 400 à 500 tr/min, max.

Prise de force:ratelage, 350 à 400 tr/min, max.

MONTAGE

Installer le châssis de traction (rep.1 page 10) sur le cadre principal.

Monter le garniture (rep.4) sur le châssis de traction.

Installer l'arbre et le tube (rep.10 et 9) sur le cadre principal et mettre en place la poignée (rep.14) à l'aide de goupille mecanindus (rep.3, installer le tube sur le châssis de traction à l'aide du boulon (rep.6) et des goupilles fendues (rep.7).

Monter les ferrures de roues (42625).

Monter ensuite la stabilisateur .

Monter les flexibles hydrauliques sur le cylindre.

Monter les etrier de protection et les garniture support (55010).

Monter l'arbre de la prise de force.

Monter la ferrure (42476) avec les griffes, attention, il y a des griffes gauches et des griffes droites.

La machine est alors prête a fonctionner.

Voir par ailleurs les schémas de montage / de pièces détachées dans les pages suivantes.

RATELAGE

Pour le ratelage, monter les ferrures avec les griffes sur la ferrure commandée par came se trouvant sur les rotors. La machine doit être réglée horizontalement avec la poignée qui se trouve tout à fait dans le haut sur le cadre intermédiaire, les griffes ne devant pas toucher le sol.

La largeur de travail de la machine est ajustée par hydraulique pendant que la machine avance. La largeur de travail est choisie selon la largeur de javelle souhaitée et le caractère de la culture.

Sous les rotors, les disques à came sont munis d'une poignée offrant trois possibilités de réglage. On choisit ici la position dans laquelle les griffes doivent déposer le matériau. Ce réglage sera choisi en fonction de la culture à rateler et de la largeur d'andain désirée.

A la sortie d'usine, la machine est réglée dans la position centrale / la position de base.

EPANDAGE

Pour l'épandage, monter les ferrures avec les griffes dans la position fixe sur les rotors. Régler la machine avec la poignée qui se trouve tout à fait dans le haut sur le cadre intermédiaire, de manière qu'elle s'incline vers l'avant, les griffes ne devant pas toucher le sol.

La largeur de travail de la machine est ajustée par hydraulique pendant que la machine avance. La largeur de travail est choisie selon la largeur de javelle souhaitée et le caractère de la culture.

POSITION DE TRANSPORT

En position de transport il faut tourner les supports de sécurité de la machine en les fixant avec les armatures, les bras de râteau doivent être fixés aux armatures du châssis.

DK

BESTILLING AF RESERVEDELE

Reserveordren skal indeholde følgende oplysninger:

1. Maskintype.
2. Reserveordernummer, beskrivelse, evt. dimension og antallet af ønskede dele.

SMØRING OG VELIGEHOLDELSE

For hver 10 timers kørsel smøres kraftoverføringsakselen, og de anviste smøresteder smøres efter behov.

Efterspænd bolte.

GB

ORDERING SPARE PARTS

The spare part order must contain the following information:

1. Machine type.
2. Spare part number and description-possibly dimensions and number of parts.

LUBRICATION AND MAINTENANCE

Lubricate PTO shaft after every 10 hours of operation, and lubricate the indicated lubrication points as and when required.

Retighten bolts.

D

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Auskünfte enthalten:

1. Maschinenbauart.
2. Ersatzteilnummer-Beschreibung-eventuell Dimension und Anzahl von gewünschten Teilen.

ABSCHMIEREN UND WARTUNG

Alle 10 Betriebsstunden die Zapfwelle und die gezeigten Schmierstellen nach Bedarf abschmieren.

Bolzen nachziehen.

F

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE


La commande de pièces de rechange doit comprendre les renseignements suivants:

1. Type de machine.
2. Numéro de la pièce de rechange-description-éventuellement dimension et le nombre de pièces désirées.


LUBRIFICATION ET MAINTENANCE

Toutes les 10 heures de fonctionnement graisser l'arbre de transmission de force et les points de graissage indiqués seront lubrifiés selon les nécessités.


Resserrer les boulons.

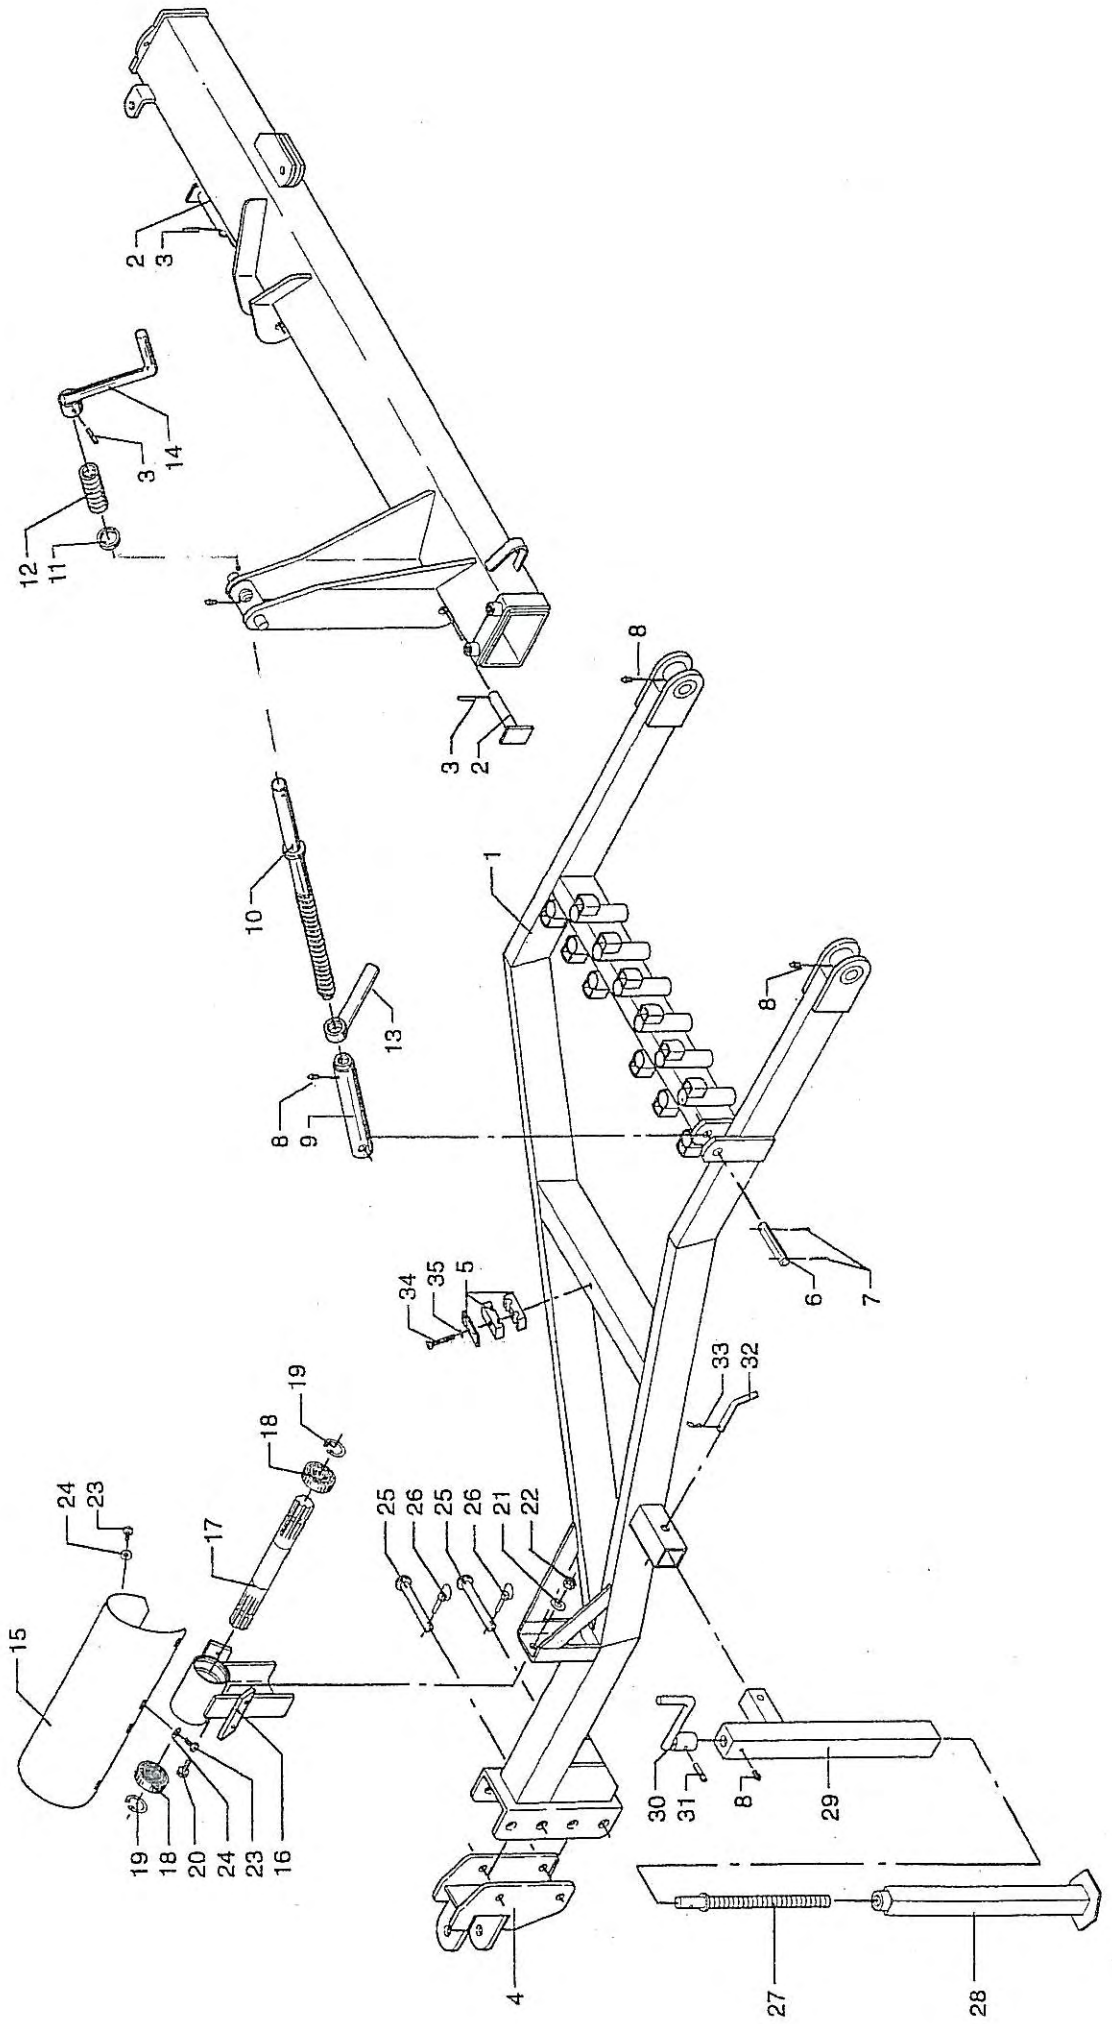


| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| No. | Part No. | Quantity | Description | Bezeichnung | Désignation | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Beskrivelse | Bezeichnung | Désignation | Remarques |
| 1 | 42600 | 1 | Towing frame | Ziehramen | Châssis de traction | |
| 2 | 42601 | 2 | Rivet | Nagel | Goujon | |
| 3 | 741190215 | 3 | Special pin | Spannstift | Goupille de mecardinus 8x40mm. | |
| 4 | 42602 | 1 | Towing fitting | Ziebeschlag | Ferrures de traction | |
| 5 | 42603 | 1 | Fitting | Beschlag | Ferrures | |
| 6 | 41506 | 1 | Rivet | Nagel | Goujon | |
| 7 | 741180221 | 4 | Split pin | Splint | Goupille | 5x40mm. FZB |
| 8 | 881500240 | 11 | Lubricator nipple | Schmiernippl | Graisseur | M8x1,25 |
| 9 | 41507 | 1 | Spindle pipe | Spindelrohr | Tube logeant l'axe | |
| 10 | 41513 | 1 | Spindle | Spindel | Axe | |
| 11 | 254180 | 1 | Space washer | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 25x41x8,0mm. FZB |
| 12 | 42604 | 1 | Pressure spring | Druckfeder | Ressort de pression | |
| 13 | 41515 | 1 | Contra lock | Beschlag | Ferrures | |
| 14 | 41509 | 1 | Handle | Nandgriff | Poignée | |
| 15 | 42605 | 1 | Cover | Deckel | Coverture | |
| 16 | 42606 | 1 | Fitting | Beschlag | Ferrures | |
| 17 | 42504 | 1 | Shaft | Welle | Arbre | |
| 18 | 1162072 | 5 | Ball bearing | Kugellager | Roulement à Billes | 6207 2RS |
| 19 | 741141035 | 3 | Lock ring | Schlieerring | Jonc d'arrêt | 35mm. udv. |
| 20 | 42607 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x1,5x30 8.8 FZB |
| 21 | 740770030 | 24 | Spring washer | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB |
| 22 | 740556012 | 6 | Locknut | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M12x1,5 |
| 23 | 740205120 | 16 | Bolt | Bolzen | Boulon | M10x20 FZB |
| 24 | 740630020 | 4 | Washer | Scheibe | Rondelle | 10,5x30x1 mm FZB |
| 25 | 42608 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | |
| 26 | 1210080 | 2 | Safety pin | Sicherrungssplint | Goupille de surete | 8mm. |
| 27 | 42609 | 1 | Spindle | Spindel | Axe | |
| 28 | 42610 | 1 | Supporting leg | Stützbein | Stabilisateur | |
| 29 | 42611 | 1 | Supporting fitting | Stützbein Beschlag | Ferrures de stabilisateur | |
| 30 | 42612 | 1 | Handle | Handgriff | Poignée | |
| 31 | 741190210 | 12 | Special pin | Spannstift | Goupille de mecardinus 8x35mm. | |
| 32 | 15558 | 1 | Bolt | Bolzen | Boulon | 4,0 mm. |
| 33 | 1220040 | 5 | Härnälesplit | Splint | Goupille | M8x 50 FZB |
| 34 | 740211215 | 1 | Bolt | Bolzen | Boulon | 8,2mm. FZB |
| 35 | 740750025 | 1 | Centerfjderskive | Spannscheibe | Rondelle de serrage | |

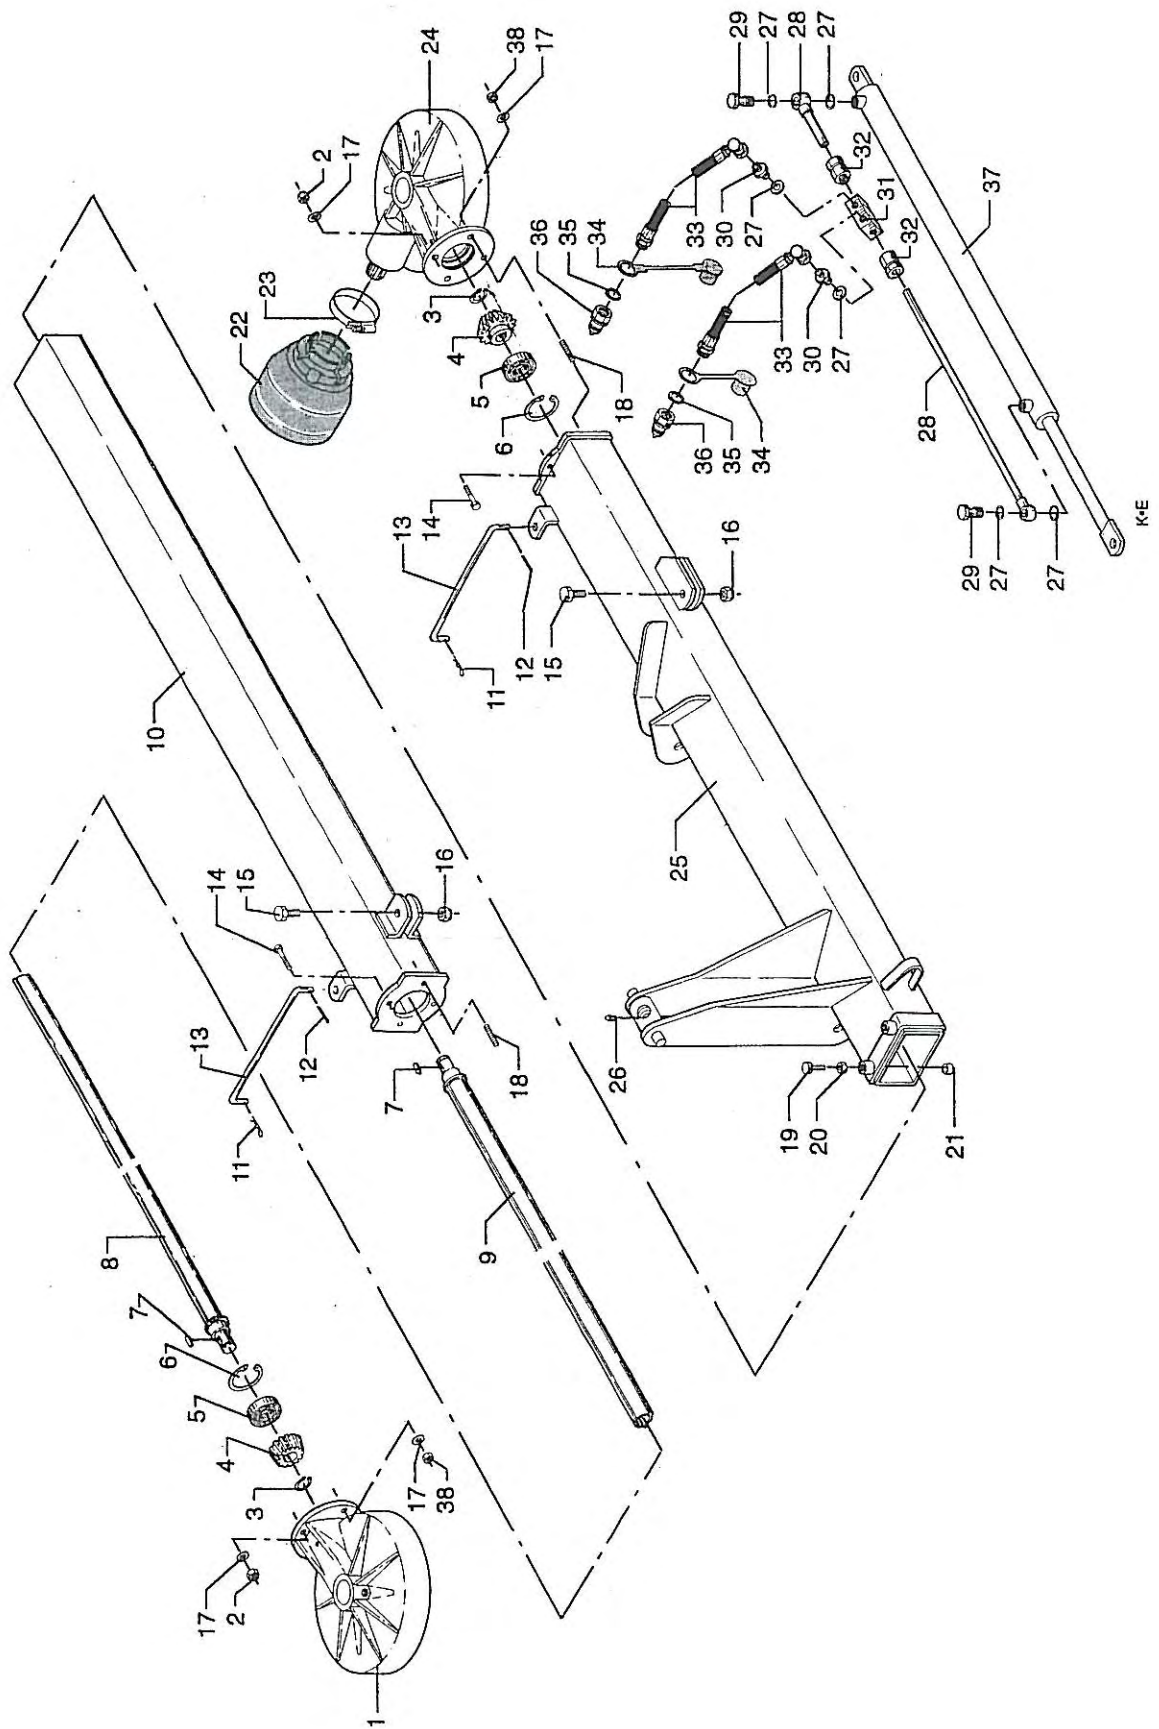


| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| No. | Part No. | Quantity | | | | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | | | | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Beskrivelse | | | Remarques |
| 1 | 42430 | 1 | Gearhus | Getriebegehäuse | Boîte de vitesses | |
| 2 | 740556012 | 2 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M12x1,5mm. |
| 3 | 55265 | 3 | Låsering | Schlie• ring | Jonc d'arret | 28mm. |
| 4 | 42427 | 3 | Spidshjul | Kegelrad | Pignon d'attaque | |
| 5 | 1162072 | 5 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 6207 2RS |
| 6 | 741142072 | 3 | Låsering | Schlie• ring | Jonc d'arret | 72mm. indiv. |
| 7 | 42428 | 3 | Pasfeder | Pa• feder | Clavette | A8x7x40 |
| 8 | 42613 | 1 | Aksel | Welle | Arbre | |
| 9 | 42614 | 1 | Aksel | Welle | Arbre | |
| 10 | 42615 | 1 | Mellemramme | Zwischenrahmen | Chassis intermediaire | |
| 11 | 1220040 | 5 | Hårnålesplit | Splint | Goupille | 4,0mm. |
| 12 | 740180170 | 2 | Split | Splint | Goupille | 4x30mm. FZB |
| 13 | 55010 | 2 | Holdebeslag | Haltebeschlag | Garniture support | |
| 14 | 740279992 | 4 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x1,5x35 FZB |
| 15 | 740210665 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | M20x55 FZB |
| 16 | 740420020 | 2 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M20 FZB |
| 17 | 740770030 | 24 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB. |
| 18 | 55526 | 4 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x25 DIN.939 |
| 19 | 740210545 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | M16x35 8.8 FZB |
| 20 | 740550050 | 2 | Møtrik | Mutter | Ecrou | M16 kontra FZB |
| 21 | 42616 | 2 | Låseskive, messing | Gegenscheibe, Messing | Rondelle de freinage | |
| 22 | 1418210 | 1 | PTO skærm | PTO Deckel | PTO couverture | ABA 77-95 |
| 23 | 40257 | 1 | Spændbånd | Schelle | Cercle | |
| 24 | 42430P | 1 | Gearhus | Getriebegehäuse | Boîte de vitesses | |
| 25 | 42617 | 1 | Mellemramme | Zwischenrahmen | Chassis intermediaire | |
| 26 | 881500240 | 11 | Smørenippel | Schmiernippel | Graisneur | M8x1,25mm. |
| 27 | 42418 | 6 | Kobbetskiver | Kupferscheibe | Rondelles cuivre | 3/8" |
| 28 | 42618 | 2 | Rørstuds | Rohrstutzen | Raccord tubulaire | |
| 29 | 42422 | 2 | Forskruning | Verschraubung | Manchon filete | 3/8" |
| 30 | 42419 | 2 | Brystnippel | Brustnippel | Mamelon | |
| 31 | 42423 | 1 | Blokventil | Trennventil | Bloch soupape | |
| 32 | 42421 | 2 | Forskruning | Verschraubung | Manchon filete | |
| 33 | 42448 | 2 | Hydraulikslanger | Hydraulikschlauch | Flexibles hydrauliques | |
| 34 | 42416 | 2 | Støvhætte | Staubkappe | Cache-pousiere | 1/2" |
| 35 | 42415 | 2 | Kobbetskiver | Kupferscheibe | Rondelles cuivre | 1/2" |
| 36 | 42414 | 2 | Lynkobling | Schnellkupplung | Raccord rapide | |
| 37 | 42619 | 1 | Cylinder | Zylinder | Cylindre | |
| 38 | 740420012 | 68 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M12 FZB |

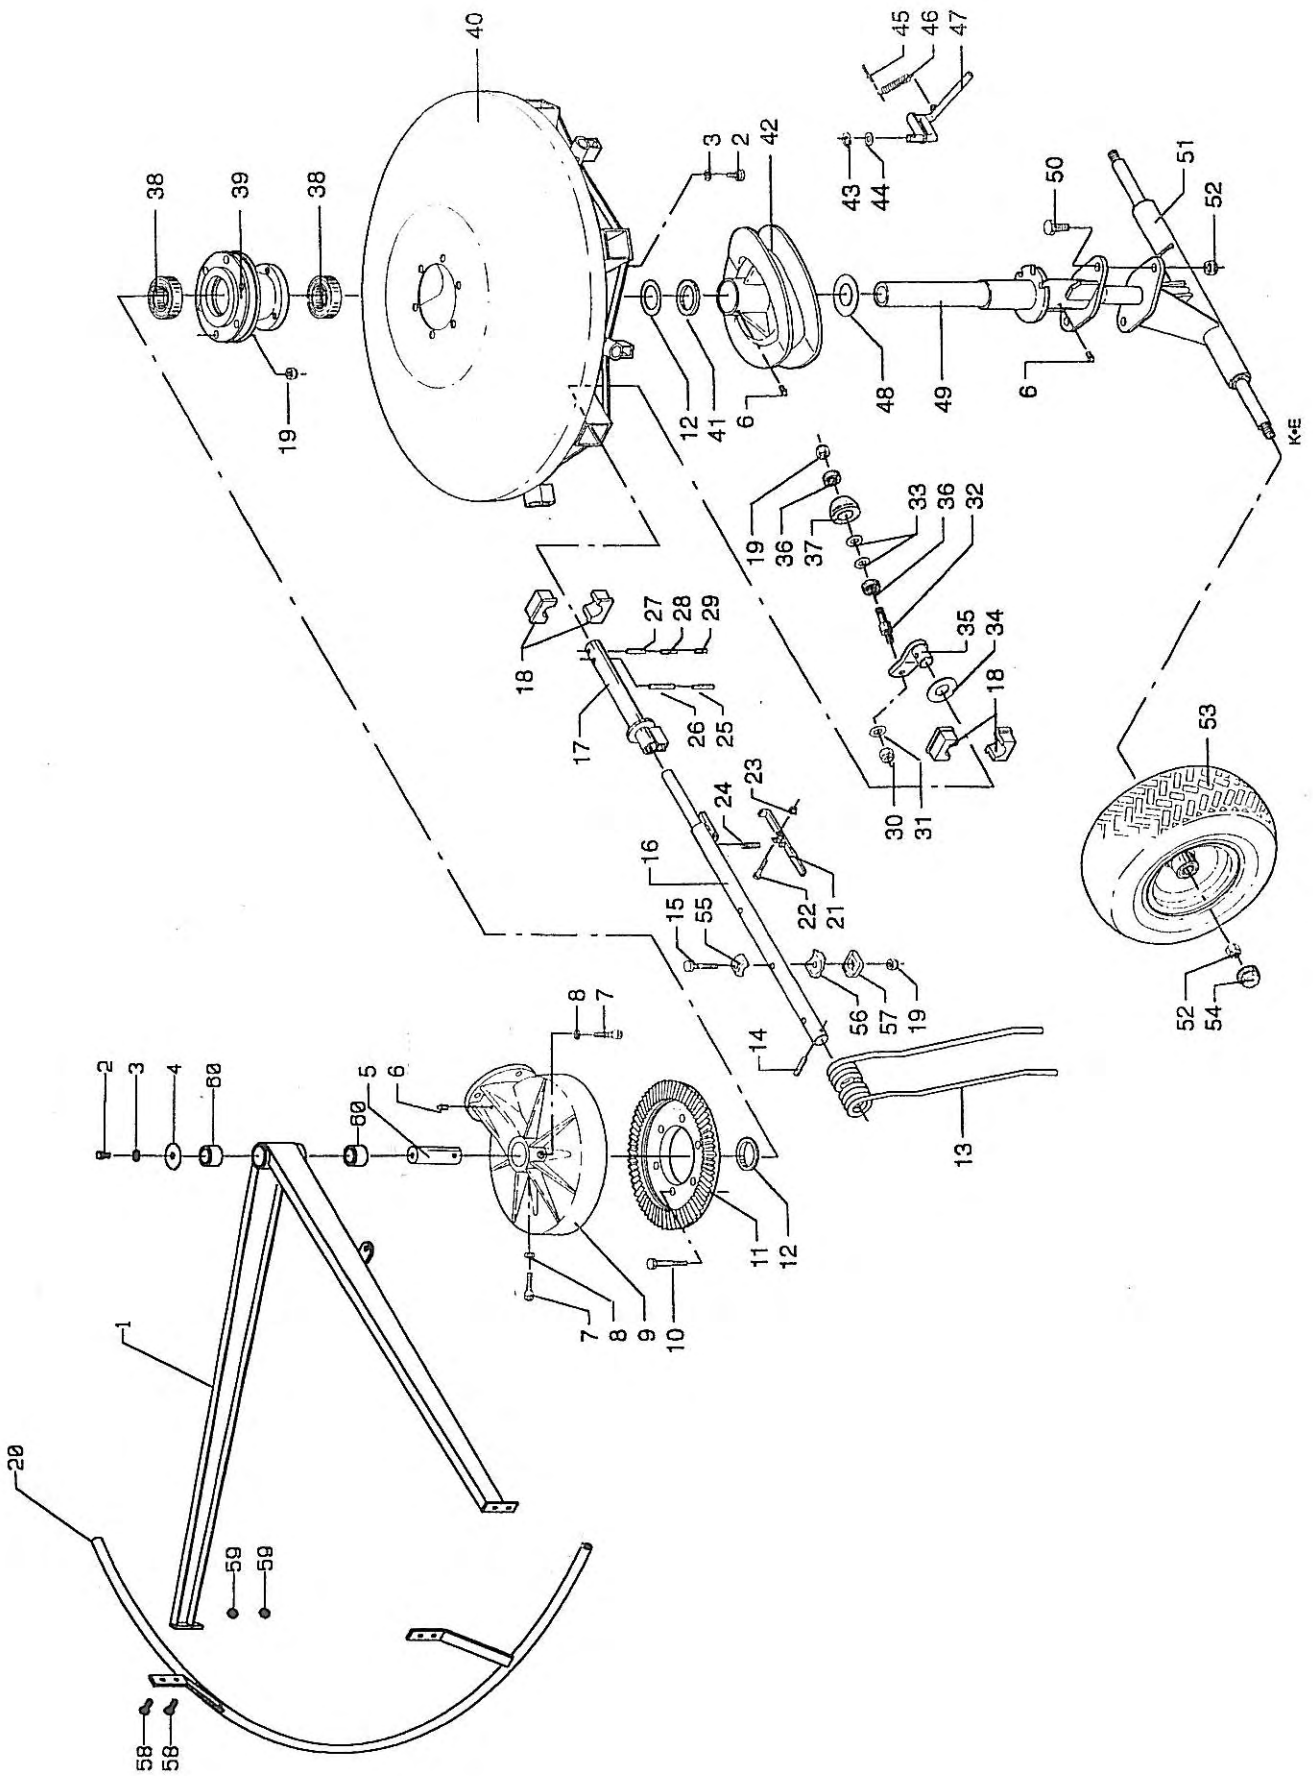


| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| No. | Part No. | Quantity | | | | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | | | | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Beskrivelse | | | Remarques |
| 1 | 42631 | 1 | Beskyttelsesbeslag | Schutzbügel Beschlag | Garniture de protection | |
| 2 | 740210400 | 8 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x25 FZB |
| 3 | 740760030 | 24 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB |
| 4 | 136550 | 2 | Skive | Scheibe | Rondelle | 13x65x5,0mm. FZB |
| 5 | 42501 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | |
| 6 | 881500240 | 9 | Smørenippel | Schmiemippel | Graisseur | M8x1,25 |
| 7 | 740990535 | 4 | Unbrakobolt | Inbusschraube | Boulon a six pans creux | M12x40 |
| 8 | 740770030 | 24 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB |
| 9 | 42430 | 1 | Gearhus | Getriebegehäuse | Boîte de vitesses | |
| 10 | 740211450 | 48 | Stålbolt | Bolzen | Boulon | M12x75 FZB |
| 11 | 42461 | 2 | Kronhjul | Kronrad | Couronne dentee | |
| 12 | 506210 | 4 | Passkiver | PaLscheibe | Rondelles d'ajustement | 50x62x1,0mm. |
| 13 | 42629 | 18 | Pick-up fjeder, venstre | Pick-up Zinke, Links | Ressort pick-up | |
| 14 | 741190230 | 24 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x60mm. FZB |
| 15 | 740211450 | 48 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x75 FZB |
| 16 | 42476 | 12 | Beslag | Beschlag | Garniture | |
| 17 | 42621 | 6 | Beslag | Beschlag | Garniture | |
| 18 | 42481 | 48 | Nylonleje | Nylonlager | Palier nylon | |
| 19 | 740420012 | 68 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M12 FZB |
| 20 | 42633 | 2 | Beskyttelsesbøjle | Schutzbügel | Etrier de protection | |
| 21 | 42477 | 12 | Håndtag | Handgriff | Piognee | |
| 22 | 740211140 | 12 | Stålbolt | Bolzen | Boulon | M6x35 FZB |
| 23 | 740420006 | 12 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M6 FZB |
| 24 | 42478 | 12 | Trykfjeder | Druckfeder | Ressort de pression | |
| 25 | 741190115 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 5x60mm. |
| 26 | 741190230 | 24 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x60mm. |
| 27 | 741190210 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x35mm. |
| 28 | 741190102 | 13 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 5x35mm. |
| 29 | 741190022 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 3x35mm. |
| 30 | 740420014 | 12 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M14 |
| 31 | 740760035 | 12 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 14,5mm. |
| 32 | 42487 | 12 | Bolt | Bolzen | Boulon | |
| 33 | 42485 | 24 | Afstandsskive | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 13x24x2,0mm. FZB |
| 34 | 42482 | 12 | Afstandsskive | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 36x66x3,0mm. FZB |
| 35 | 42483 | 12 | Beslag | Beschlag | Garniture | |

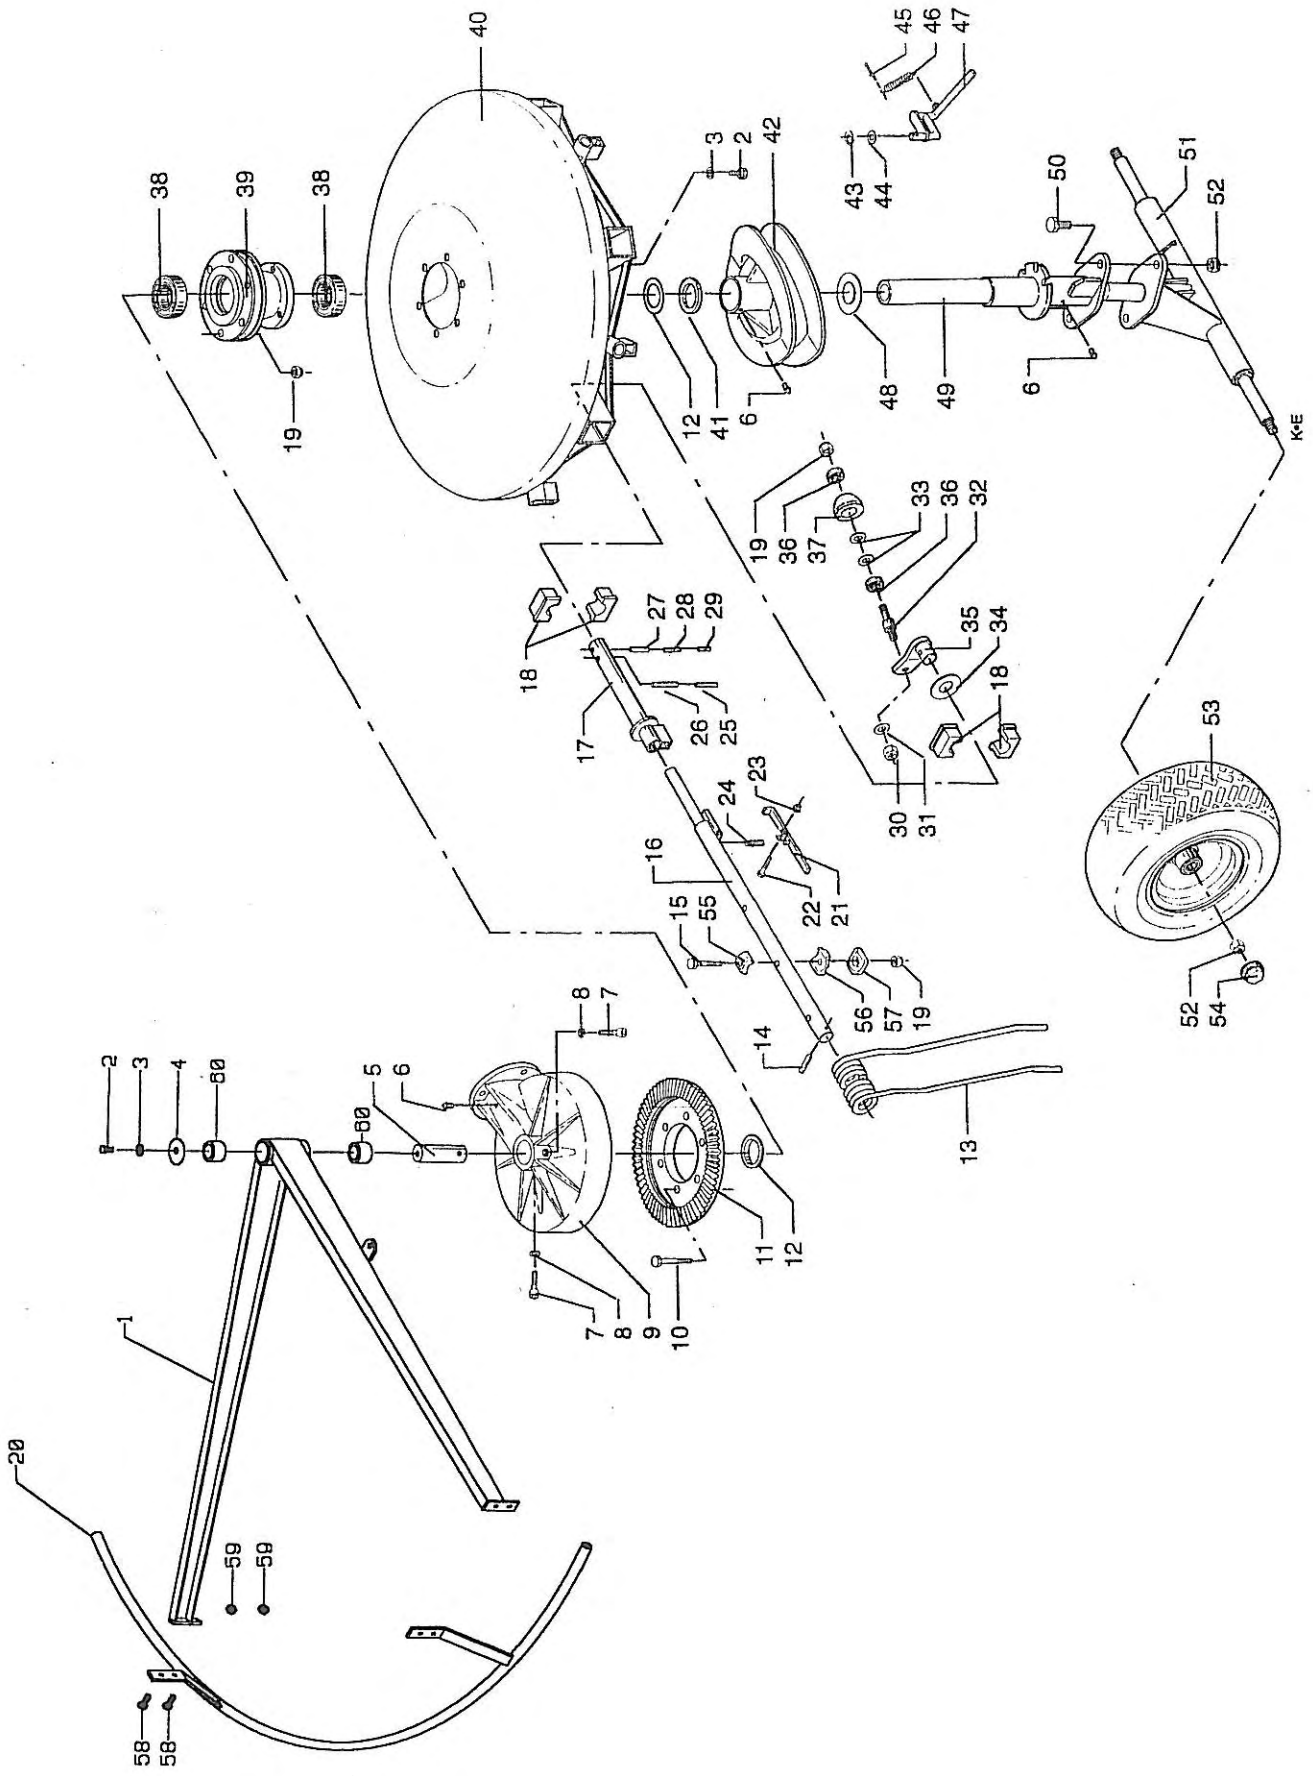

| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| No. | Part No. | Quantity | Description | Bezeichnung | Désignation | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Description | Bezeichnung | Désignation | Remarques |
| 36 | 1162012 | 24 | Ball bearing | Kugellager | Roulement à billes | 6201 2RS |
| 37 | 42486 | 12 | Nylon wheel | Nylonrad | Roue nylon | |
| 38 | 1160102 | 4 | Ball bearing | Kugellager | Roulement à billes | 6010 2RS |
| 39 | 42450 | 2 | Hub | Nabe | Moyeu | |
| 40 | 42623 | 2 | Rotor | Läufer | Rotor | |
| 41 | 42465 | 2 | Space washer | Afstandsskive | Rondelle entretoise | 50,2x68x6,0mm. |
| 42 | 42440 | 2 | Curved washer | Kurvskive | Disque came | |
| 43 | 55020 | 2 | Lock ring | Låsering | Jonc d'arret | 14mm. |
| 44 | 42466 | 2 | Washer | Skive | Rondelle | 14x20x1,5mm. |
| 45 | 741180225 | 4 | Pin | Split | Goupille | 5x40mm. FZB |
| 46 | 42467 | 2 | Tension spring | Trækfjeder | Ressort de traction | |
| 47 | 42468 | 2 | Placing fitting | Stillebeslag | Dispositif de reglage | |
| 48 | 567210 | 2 | Fitting washer | Passkive | Rondelle d'ajustement | 56x72x1,0mm. |
| 49 | 42624L | 1 | Bearing bolt | Lejebolt | Bouton de palier | |
| 50 | 740210550 | 4 | Set screw | Stålsætskrue | Vis | M16x40 8.8 FZB |
| 51 | 42625 | 2 | Wheel fitting | Hjulbeslag | Ferrures de roue | |
| 52 | 740420016 | 4 | Lock nut | Låsemøtrik | Ecrou de freinage | M16 FZB |
| 53 | 1453015 | 4 | Wheel Complete | Hjul komplet | Roue complete | EK 18,5x8,5-8 6PLY |
| 54 | 1363000 | 4 | Nut | Endenavsmøtrik | Ecrou | |
| 55 | 55530 | 36 | Spring fitting | Fjederbeslag | Garniture | |
| 56 | 55531 | 36 | Spring fitting | Fjederbeslag | Garniture | |
| 57 | 55532 | 36 | Spring fitting | Fjederbeslag | Garniture | |
| 58 | 740205125 | 8 | Set screw | Stålsætskrue | Vis | M10x25 8.8 FZB |
| 59 | 740420010 | 8 | Lock nut | Låsemøtrik | Ecrou de freinage | M10 FZB |
| 60 | 55264 | 4 | Rubber Sleeve | Gummibøsning | Manchon caoutchouc | |

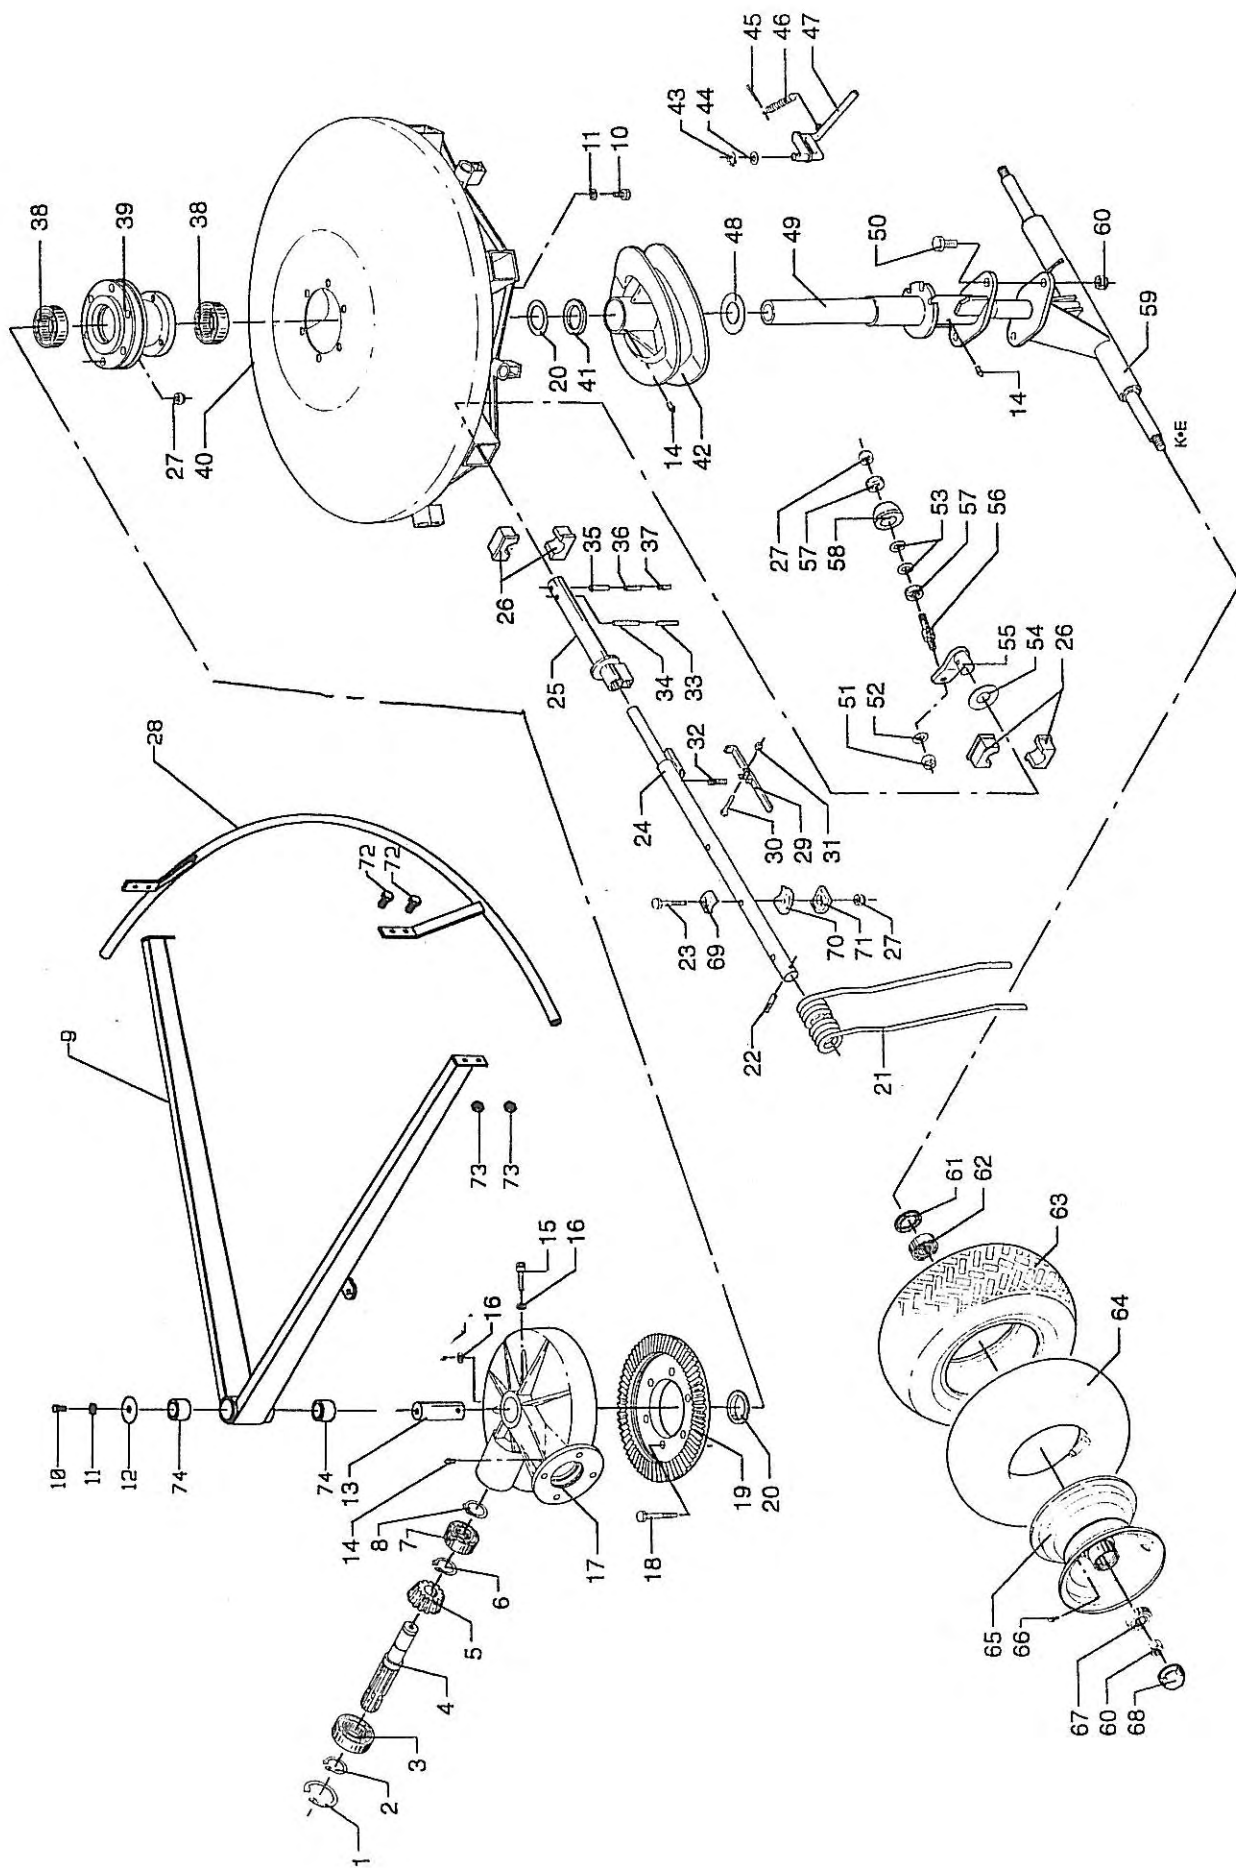

| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| No. | Part No. | Quantity | | | | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | | | | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Beskrivelse | | | Remarques |
| 1 | 741142072 | 3 | Låsering | Schlie□ring | Jonc d'arret | 72mm. indiv. |
| 2 | 741141035 | 3 | Låsering | Schlie□ring | Jonc d'arret | 35mm. udv. |
| 3 | 1162072 | 5 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 6207 2RS |
| 4 | 55023 | 1 | Notaksel | Antriebswelle | Arbre | |
| 5 | 42427 | 3 | Spidshjul | Kegeirad | Pignon d'attaque | 28mm. |
| 6 | 55265 | 3 | Låsering | Schlie□ring | Jonc d'arret | 62305 2RS |
| 7 | 11623052 | 1 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 25mm. udv. |
| 8 | 741141025 | 1 | Låsering | Schlie□ring | Jonc d'arret | |
| 9 | 42632 | 1 | Beskyttelsesbeslag | Schutzbügel Beschlag | Garniture de protection | |
| 10 | 740210400 | 10 | Bolt | Bolzen | Boulon | M12x25 FZB |
| 11 | 740760030 | 24 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB |
| 12 | 136550 | 2 | Skive | Scheibe | Rondelle | 13x65x5,0 mm. FZB |
| 13 | 42501 | 2 | Bolt | Bolzen | Boulon | |
| 14 | 881500240 | 9 | Smørenippel | Schmiernippel | Graisseur | M8x1,25 |
| 15 | 740990535 | 4 | Unbrakobolt | Inbusschraube | Boulon a six pans creux | M12x40 |
| 16 | 740770030 | 24 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 12,5mm. FZB |
| 17 | 42430P | 1 | Gearhus | Getriebegehäuse | Boite de vitesses | |
| 18 | 740211450 | 12 | Stålbolt | Bolzen | Boulon | M12x75 FZB |
| 19 | 42461 | 2 | Kronhjul | Kronrad | Couronne dentees | |
| 20 | 506210 | 4 | Passkiver | Pa□scheibe | Rondelles d'ajustement | 50x62x1,0mm. |
| 21 | 42630 | 18 | Pick-up fjeder, højre | Pick-up spring, right | Ressort pick-up | |
| 22 | 741190230 | 24 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x60mm. FZB |
| 23 | 740211450 | 48 | Stålbolt | Bolzen | Boulon | M12x75 FZB |
| 24 | 42476 | 12 | Beslag | Beschlag | Garniture | |
| 25 | 42627 | 6 | Beslag | Beschlag | Garniture | |
| 26 | 42481 | 48 | Nylonleje | Nylonlager | Palier nylon | |
| 27 | 740420012 | 68 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M12 FZB |
| 28 | 42633 | 2 | Beskyttelsesbøjle | Schutzbügel | Etrier de protection | |
| 29 | 42477 | 12 | Håndtag | Handgriff | Piogne | |
| 30 | 740211140 | 12 | Stålbolt | Bolzen | Boulon | M6x35 FZB |
| 31 | 740420006 | 12 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M6 FZB |
| 32 | 42478 | 12 | Trykfjeder | Druckfeder | Ressort de pression | 5x60mm. |
| 33 | 741190115 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x60mm. |
| 34 | 741190230 | 24 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 8x35mm. |
| 35 | 741190210 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 5x35mm. |
| 36 | 741190102 | 13 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 3x35mm. |
| 37 | 741190022 | 12 | Spændstift | Spannstift | Goupille mecanindus | 6010 2RS |
| 38 | 1160102 | 4 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | |
| 39 | 42450 | 2 | Nav | Nabe | Moyeu | |

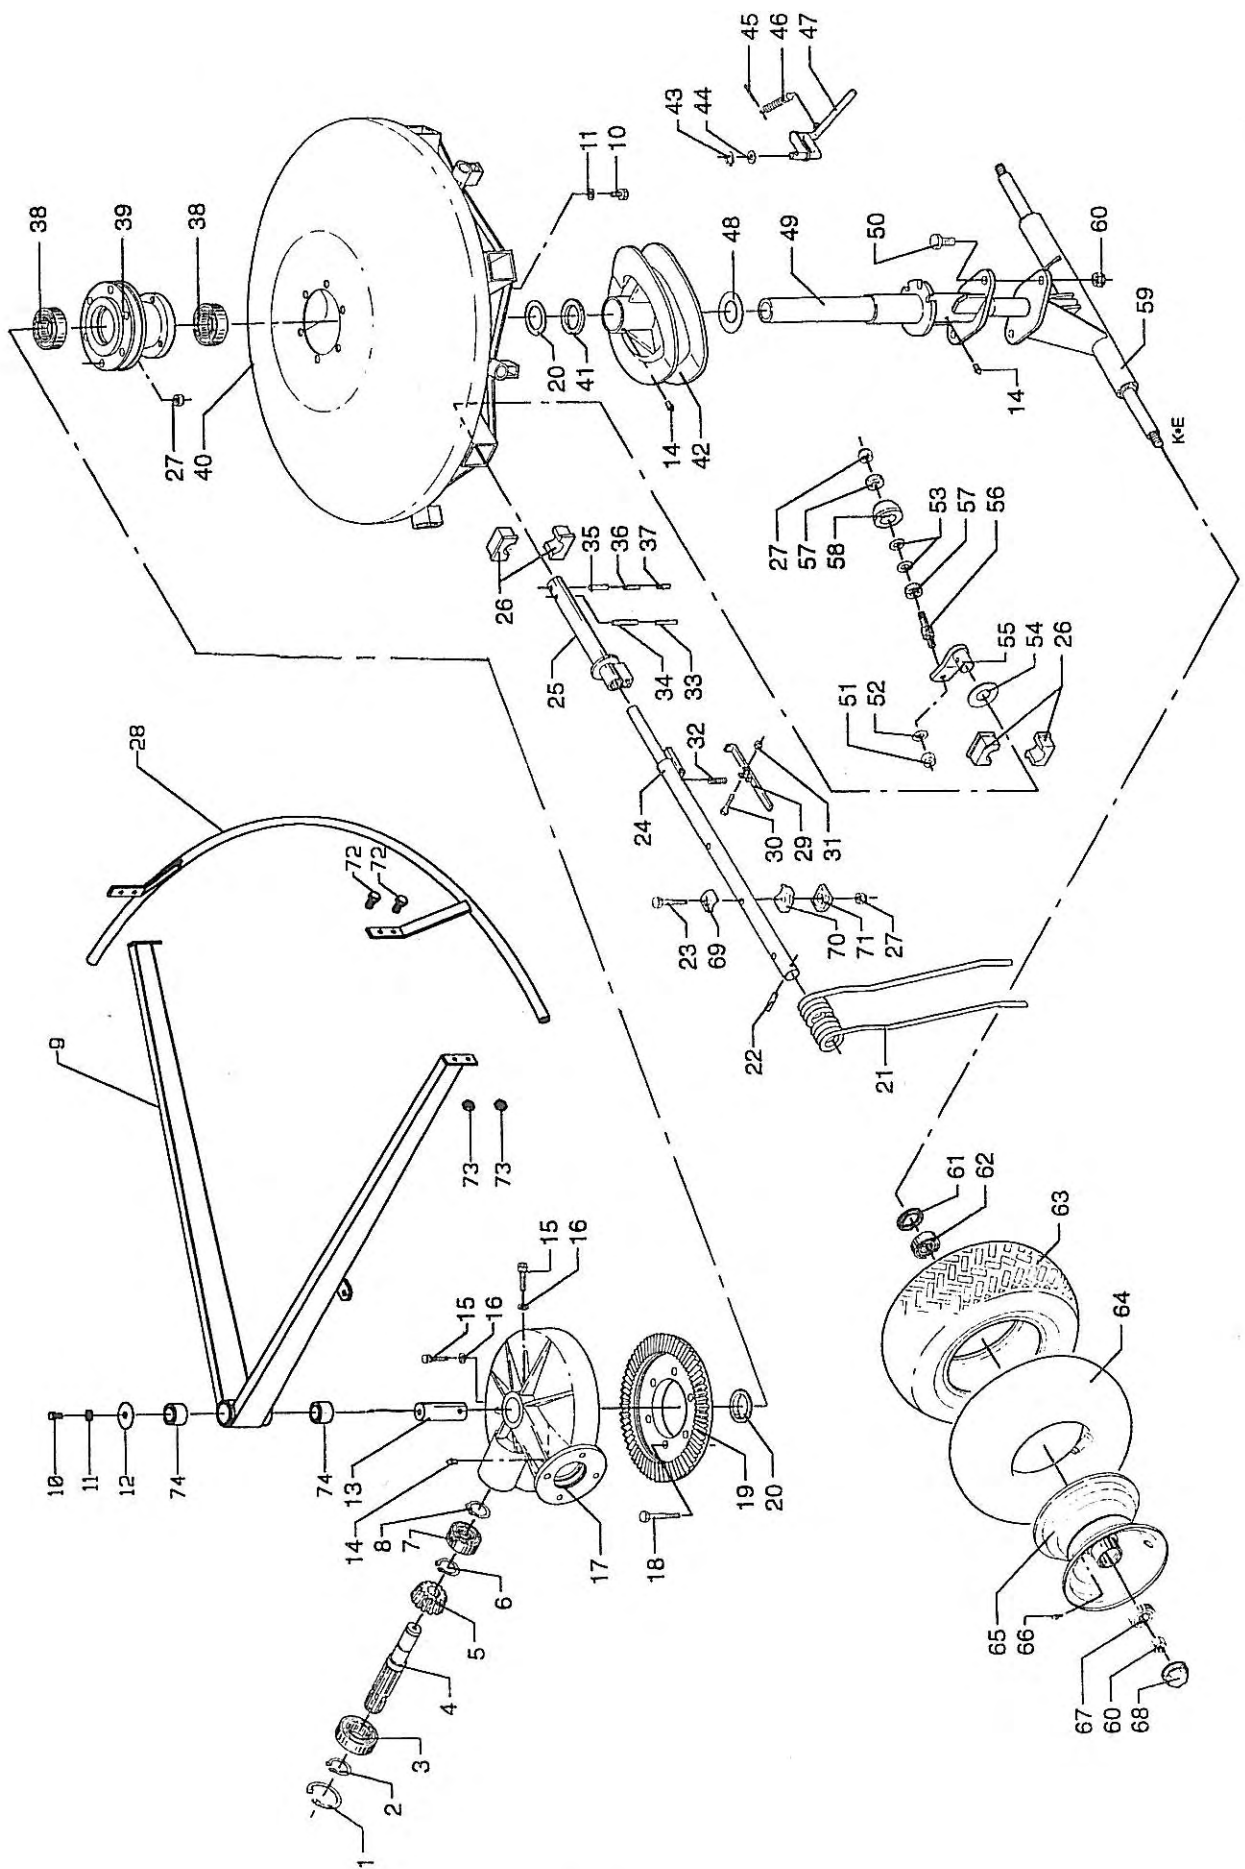

| Nr. | Vare nr. | Antal | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemærkninger |
|-----|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| No. | Part No. | Quantity | Description | Bezeichnung | Désignation | Remarks |
| Nr. | Teil Nr. | Anzahl | Description | Bezeichnung | Désignation | Bemerkung |
| No. | No.de pièce | Nombre | Description | Bezeichnung | Désignation | Remarques |
| 40 | 42623 | 2 | Rotor | Läufer | Rotor | |
| 41 | 42465 | 2 | Afstandsskive | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 50,2x68x6,0mm. |
| 42 | 42440 | 2 | Kurveskive | Kurvenscheibe | Disque came | |
| 43 | 55020 | 2 | Låsering | Schlie• ring | Jonc d'arret | 14mm. |
| 44 | 42466 | 2 | Skive | Scheibe | Rondelle | 15x29x1,5mm. FZB |
| 45 | 741180225 | 4 | Splint | Splint | Goupille | 5x40mm. FZB |
| 46 | 42467 | 2 | Trækfjeder | Zugfeder | Ressort de traction | |
| 47 | 42468 | 2 | Stillebeslag | Stellbeslag | Dispositif de reglage | |
| 48 | 567210 | 2 | Passkive | Pa• scheibe | Rondelle d'ajustement | |
| 49 | 42624R | 1 | Lejebolt | Lagerbolzen | Boulon de palier | 56x72x1,0mm. |
| 50 | 740210550 | 4 | Stålsætskrue | Schraube | Vis | M16x40 FZB |
| 51 | 740420014 | 12 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M14 |
| 52 | 740760035 | 12 | Sikringsskive | Federring | Rondelle grower | 14,5mm. |
| 53 | 42485 | 24 | Afstandsskive | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 13x24x2,0mm. |
| 54 | 42482 | 12 | Afstandsskive | Abstandsscheibe | Rondelle entretoise | 36x66x3,0mm. FZB |
| 55 | 42483 | 12 | Beslag | Beschlag | Garniture | |
| 56 | 42487 | 12 | Bolt | Bolzen | Boulon | |
| 57 | 1162012 | 24 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 6201 2RS |
| 58 | 42486 | 12 | Nylonhjul | Nylonrad | Roue nylon | |
| 59 | 42625 | 2 | Hjulbeslag | Radbeslag | Ferrures de roue | |
| 60 | 740420016 | 4 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M16 FZB |
| 61 | 1343012 | 4 | Pakdåse | Stopbûchse | Presse étoupe | 30x52x10mm. |
| 62 | 1162050 | 4 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 6205 |
| 63 | 1413010 | 4 | Dæk | Reifen | Pneu | 18.5x8.5-8/6 HS 501 |
| 64 | 1423011 | 4 | Slange | Schlauch | Cambre à air | 18x8.50-8 TR13 |
| 65 | 1433014 | 4 | Fælg | Felge | Jante | EK 7.00x8 |
| 66 | 881500130 | 4 | Smørrenippel | Schmiernippel | Graisneur | M6x1 |
| 67 | 1163040 | 4 | Kugleleje | Kugellager | Roulement à billes | 6304 |
| 68 | 1363000 | 4 | Endenavsmøtrik | Mutter | Ecrou | |
| 69 | 55530 | 36 | Fjederbeslag | Feder Beschlag | Garniture | |
| 70 | 55531 | 36 | Fjederbeslag | Feder Beschlag | Garniture | |
| 71 | 55532 | 36 | Fjederbeslag | Feder Beschlag | Garniture | |
| 72 | 740205125 | 8 | Stålsætskrue | Schraube | Vis | M10x25 FZB |
| 73 | 740420010 | 8 | Låsemøtrik | Gegenmutter | Ecrou de freinage | M10 FZB |
| 74 | 55264 | 4 | Gummibøsning | Gummibuchse | Manchon caoutchouc | |

TI-6000 P

| Teil Nr. Part no. Varenr. | Seit Nr. Page no. Sidenr. |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 15558 | 11 |
| 40257 | 13 |
| 41506 | 11 |
| 41507 | 11 |
| 41509 | 11 |
| 41513 | 11 |
| 41515 | 11 |
| 42414 | 13 |
| 42415 | 13 |
| 42416 | 13 |
| 42418 | 13 |
| 42419 | 13 |
| 42421 | 13 |
| 42422 | 13 |
| 42423 | 13 |
| 42427 | 13,19 |
| 42428 | 13 |
| 42430 | 13,15 |
| 42430P | 13,19 |
| 42440 | 17,21 |
| 42448 | 13 |
| 42450 | 17,19 |
| 42461 | 15,19 |
| 42465 | 17,21 |
| 42466 | 17,21 |
| 42467 | 17,21 |
| 42468 | 17,21 |
| 42476 | 15,19 |
| 42477 | 15,19 |
| 42478 | 15,19 |
| 42481 | 15,19 |
| 42482 | 15,21 |
| 42483 | 15,21 |
| 42485 | 15,21 |
| 42486 | 17,21 |
| 42487 | 15,21 |
| 42501 | 15,19 |
| 42504 | 11 |
| 42600 | 11 |
| 42601 | 11 |
| 42602 | 11 |
| 42603 | 11 |
| 42604 | 11 |
| 42605 | 11 |
| 42606 | 11 |

TI-6000 P

| Teil Nr. Part no. Varenr. | Seit Nr. Page no. Sidenr. |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 42607 | 11 |
| 42608 | 11 |
| 42609 | 11 |
| 42610 | 11 |
| 42611 | 11 |
| 42612 | 11 |
| 42613 | 13 |
| 42614 | 13 |
| 42615 | 13 |
| 42616 | 13 |
| 42617 | 13 |
| 42618 | 13 |
| 42619 | 13 |
| 42621 | 15 |
| 42623 | 17,21 |
| 42624L | 17 |
| 42624R | 21 |
| 42625 | 17,21 |
| 42627 | 19 |
| 42629 | 15 |
| 42630 | 19 |
| 42631 | 15 |
| 42632 | 19 |
| 42633 | 15,19 |
| 55010 | 13 |
| 55020 | 17,21 |
| 55023 | 19 |
| 55264 | 17,21 |
| 55265 | 13,19 |
| 55526 | 13 |
| 55530 | 17,21 |
| 55531 | 17,21 |
| 55532 | 17,21 |
| 136550 | 15,19 |
| 254180 | 11 |
| 506210 | 15,19 |
| 567210 | 17,21 |
| 1160102 | 17,19 |
| 1162012 | 17,21 |
| 1162050 | 21 |
| 1162072 | 11,13,19 |
| 1163040 | 21 |
| 1210080 | 11 |
| 1220040 | 11,13 |
| 1343012 | 21 |

TI-6000 P

| Teil Nr. Part no. Varenr. | Seit Nr. Page no. Sidenr. |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1363000 | 17,21 |
| 1413010 | 21 |
| 1418210 | 13 |
| 1423011 | 21 |
| 1433014 | 21 |
| 1453015 | 17 |
| 11623052 | 19 |
| 740180170 | 13 |
| 740205120 | 11 |
| 740205125 | 17,21 |
| 740210400 | 15,19 |
| 740210545 | 13 |
| 740210550 | 17,21 |
| 740210665 | 13 |
| 740211140 | 15,19 |
| 740211215 | 11 |
| 740211450 | 15,19 |
| 740279992 | 13 |
| 740420006 | 15,19 |
| 740420010 | 17,21 |
| 740420012 | 13,15,19 |
| 740420014 | 15,21 |
| 740420016 | 17,21 |
| 740420020 | 13 |
| 740550050 | 13 |
| 740556012 | 11,13 |
| 740630020 | 11 |
| 740750025 | 11 |
| 740760030 | 15,19 |
| 740760035 | 15,21 |
| 740770030 | 11,13,15,19 |
| 740990535 | 15,19 |
| 741141025 | 19 |
| 741141035 | 11,19 |
| 741142072 | 13,19 |
| 741180221 | 11 |
| 741180225 | 17,21 |
| 741190022 | 15,19 |
| 741190102 | 15,19 |
| 741190115 | 15,19 |
| 741190210 | 11,15,19 |
| 741190215 | 11 |
| 741190230 | 15,19 |
| 881500130 | 21 |
| 881500240 | 11,13,15,19 |

